




PL
 GŁĘBOKOŚCIOMIERZ ELEKTRONICZNY
EN
 DIGITAL DEPTH GAUGE
DE
 DIGITALER TIEFENMESSER
RU
 ГЛУБИНОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ
UA
 ГЛИБИНОМІР ЕЛЕКТРОННИЙ
LT
 ELEKTRONINIS GYLIO MATUOKLIS
TV
 DIGITĀLAIS DZĪLUMA MĒRĪTĀJS
CZ
 DIGITÁLNÍ HĹBOUKOMĚR
SK
 ELEKTRONICKÝ HĹBKOMER
RO
 DIGITĂLIS MĂSURYĂMĂR
HU
 SZĪBER DIGITAL DE ADĂNCIME
ES
 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD DIGITAL
FR
 JAUGE DE PROFONDEUR NUMÉRIQUE
IT
 CALIBRO DI PROFONDITÀ DIGITALE
NL
 ELEKTRONISCHE DIEPTEMETER
BG
 ФНФИАКО ВЪГЪМЕТРО
GR
 ΔΙΓΙΤΑΛΗΝ ΔΥΒΙΝΟΜΕΡ
PT
 MEDIDOR DE PROFUNDIDADE DIGITAL
HR
 DIGITALNI DUBINOMJER
AR
 مقاييس عمق رقمي

YT-72250
YT-72251
YT-72252
YT-72253
YT-72254

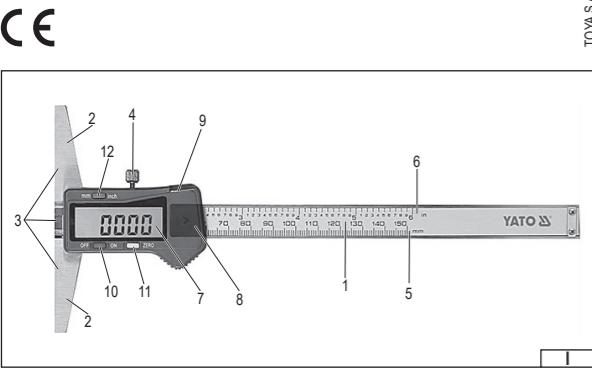

1. prowadnica
2. podstawa
3. powierzchnia pomiarowa
4. śruba ustalająca
5. podziałka główna mm
6. podziałka calowa
7. wyświetlacz LCD
8. pokrywa komory baterii
9. port przesyłu danych
10. włącznik zasilania OFF/ON
11. przycisk ZERO
12. przycisk mm/inch

Charakterystyki produktu
Głębiokościomierz elektroniczny do przyrząd, który służy do pomiaru głębokości otworów, wpuštów, rowków, szczeń, schodków lub innych trudno dostępnych wgłębień.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy:
0 - 150 mm (YT-72250)
0 - 200 mm (YT-72251)
0 - 250 mm (YT-72252)
0,01 mm / 0,005"
±0,03 mm / ±0,001"
jedna bateria srebrowa 1,55V, typ SR44
Pojemność baterii:
180 mAh
Temperatura robocza:
5°C + 40°C / 41°F + 104°F
Temperatura przechowywania:
-20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Przygotowanie do pracy
Noniusz należy wysunąć jedynie po wcześniejszym odkręceniu śruby ustalającej. Oczyszć elementy przyrządu zgodnie z punktem Konserwacja. Sprawdź, czy wszystkie przyciski i wyświetlacz działają prawidłowo. Włączyc przyrząd włącznikiem OFF/ON. Jeżeli przyrząd nie reaguje na przyciski lub nie wyświetla wartości pomiarowych, należy ponownie nacisnąć przycisk OFF/ON. Nacisnąć przycisk mm/inch, aby wybrać jednostkę pomiarową (milimetry lub cale). Następnie należy sprawdzić ustawienie wartości początkowej. Umieścić wodorównie pomiarową podstawę głębiokościomierza na równej płaszczyźnie. Lekko odkroć śrubę ustalającą, a następnie przesuwać prowadnicę do położenia styku z płaszczyzną odniesienia. Upewnić się, że powierzchnie pomiarowe są wprost przy ustawione stabilnie na płaszczyźnie. Po uzyskaniu pełnego styku nacisnąć przycisk ZERO, aby wyzerować wskazanie na wyświetlacz.

Metoda pomiaru

Umieścić powierzchnie pomiarową podstawy głębiokościomierza na mierzonym elemencie. Lekko odkroć śrubę ustalającą, a następnie wysunąć prowadnicę w głąb otworu. Wywrzeć normalny nacisk pomiarowy na suwak w celu dościsnięcia powierzchni pomiarowych.

Upewnić się, że powierzchnia pomiarowa prowadnicy jest ustawiona stabilnie na spodzie otworu. Dokręcić śrubę ustalającą, aby zablokować położenie prowadnicy. Odczytać wartość pomiaru z wyświetlacza. Po zakończeniu pracy lekko odkroć śrubę ustalającą, a następnie przesuwać prowadnicę do pozycji wyjściowej. Po zakończeniu pracy przyrząd włączyć naciskając przycisk OFF/ON.

Wymiana baterii
Migotanie cyfr lub brak reakcji na nacisnięcie włącznika OFF/ON, oznacza że bateria jest wyczerpana. Odsunąć pokrywę komory baterii, otworzyć i wymienić baterię zwracając uwagę na poprawną biegunowość.

Konserwacja

Przyrząd powinien być zawsze suchy i czysty (płynny mgok może uszkodzić części ruchome). Przyrząd należy czyścić delikatnie szmatką bawełnianą. Do czyszczenia nigdy nie używać kwasów, benzyny, acetonu lub innych rozpuszczalników. Nigdy nie wyierać żadnego elektrycznego obciążenia na żadną część sumiarki i nigdy nie używać pióra elektro-nicznego, gdyż może ono uszkodzić chip przyrządu.

W celu oszczędności energii należy włączyć urządzenie, jeżeli ma ono pozostać nieużywane przez dłuższy czas. Dodatkowo zaleca się wyjąćce baterii, jeżeli przyrząd ma być przechowywany przez długi okres, aby zapobiec jej rozładowaniu lub ewentualnym uszkodzeniom wynikającym z wycieku elektrolitu. Zawsze przed pomiarem należy sprawdzić ustawienie wartości początkowej (zera), ponieważ nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do błędnych wyników.

Problem	Przyczyna	Sposób rozwiązania
Migające cyfry na wyświetlaczu	Napięcie baterii zbyt niskie	Wymienić baterię
Brak wyświetlania	Napięcie baterii zbyt niskie <p>Bateria nie ma dobrego kontaktu</p>	Wymienić baterię <p>Poprawić położenie baterii zgodnie z biegunowością</p>
Wyświetlacz pokazuje cyfry, ale nie reaguje na przesuwanie suwaka		Wyjąć baterię i ponownie ją włożyć po 30 sekundach

EN
 1. guide rail
 2. base
 3. measuring surface
 4. locking screw
 5. main mm scale
 6. inch scale
 7. LCD display
 8. battery compartment cover
 9. data transfer port
 10. power switch OFF/ON
 11. ZERO button
 12. mm/inch button

Product characteristics

An electronic depth gauge is a device used to measure the depth of holes, recesses, grooves, slots, steps or other hard-to-reach recesses.

Technical data
Measurement range:
0 - 150 mm (YT-72250)
0 - 200 mm (YT-72251)
0 - 250 mm (YT-72252)
0 - 300 mm (YT-72253)
0 - 400 mm (YT-72254)

EN
 Resolution:
0,01 mm / 0,005"
 Accuracy:
±0,03 mm / ±0,001"
 Power supply:
one 1.55V silver battery, type SR44
 Battery capacity:
180 mAh
 Operating temperature:
5°C + 40°C / 41°F + 104°F
 Storage temperature:
-20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Preparing for work

The vernier should only be moved after first loosening the set screw. Clean the instrument components according to the Maintenance section. Check that all buttons and the display are working properly. Turn the instrument on with the OFF/ON switch. If the instrument does not respond to the buttons or does not display the measured values, press the OFF/ON switch again. Press the mm/inch button to select the measuring unit (millimeters or inches). Then check the initial value setting. Place the measuring surface of the depth gauge base on a level surface. Slightly loosen the set screw, then move the guide until it is in contact with the reference plane. Make sure that the measuring surfaces of the guide are firmly positioned on the plane. After full contact is achieved, press the ZERO button to zero the display.

Measurement method

Place the measuring surface of the depth gauge base on the workpiece. Loosen the set screw slightly, then slide the guide into the hole. Apply normal measuring pressure to the slide to press the measuring surfaces together. Make sure that the measuring surface of the guide is firmly positioned at the bottom of the hole. Tighten the set screw to lock the guide in place. Read the measurement value from the display. After work is complete, loosen the set screw slightly and then move the guide to the starting position. After work is complete, turn the instrument off by pressing the OFF/ON switch.

Battery replacement

Flashing digits or no reaction to pressing the OFF/ON switch means that the battery is flat. Slide the battery cover, open it and replace the battery paying attention to the correct polarity.

Maintenance

The device should always be dry and clean (liquids can damage moving parts). The device should be cleaned gently with a cotton cloth. Never use acids, petrol, acetone or other solvents for cleaning. Never apply any electrical load to any part of the caliper and never use an electronic pen as it may damage the instrument's chip.

To save energy, turn the device off if it is not to be used for a long time. It is also recommended to remove the battery if the device is to be stored for a long time to prevent it from discharging or possibly damaging itself due to leakage of electrolyte. Always check the initial value (zero) setting before taking a measurement, as incorrect setting can lead to incorrect results.

Problem Diagnostics

Problem	Cause	The way to solve
Flashing digits on the display	Battery voltage too low	Change the battery
No display	Battery voltage too low <p>The battery does not have good contact</p>	Change the battery <p>Correct the battery position according to the polarity</p>
The display shows numbers but does not respond to moving the slider	Momentary power interruption	Remove the battery and reinsert it after 30 seconds

DE
 1. Führungsschiene
 2. Basis
 3. Messfläche
 4. Feststellschraube
 5. Hauptskala mm
 6. Zoll-Skala
 7. LCD-Anzeige
 8. Batteriefachabdeckung
 9. Datenübertragungsschluss
 10. Netzschalter OFF/ON
 11. ZERO-Taste
 12. mm/inch-Taste

Produktigenschaften
Ein elektronischer Tiefenmesser ist ein Gerät zum Messen der Tiefe von Löchern, Vertiefungen, Rillen, Schlitzen, Stufen oder anderen schwer zugänglichen Vertiefungen.

Technische Daten

Messbereich:
0 - 150 mm (YT-72250)
0 - 200 mm (YT-72251)
0 - 250 mm (YT-72252)
0,01 mm / 0,005"
±0,03 mm / ± 0,001"

Genauigkeit:
±0,03 mm / ± 0,001"
Stromversorgung:
eine 1,55V Silberbatterie, Typ SR44
Batteriekapazität:
180 mAh
Betriebstemperatur:
5°C + 40°C / 41°F + 104°F
Lagertemperatur:
-20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Vorbereitung auf die Arbeit

Der Nonius darf nur nach dem Lösen der Stellschraube verstellt werden. Reinigen Sie die Gerätekomponenten gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Wartung“. Überprüfen Sie, ob alle Tasten und das Display ordnungsgemäß funktionieren. Schalten Sie das Gerät mit dem OFF/ON-Schalter ein. Sollte das Gerät nicht auf Tasten reagieren oder die Messwerte nicht anzeigen, drücken Sie die OFF/ON-Schalter erneut. Wählen Sie mit der mm/inch-Taste die Maßeinheit (Millimeter oder Zoll). Überprüfen Sie anschließend die Anfangseinstellung. Legen Sie die Messfläche des Tiefenmessfußes auf eine ebene Fläche. Lösen Sie die Stellschraube leicht und verschieben Sie die Führung, bis die Referenzebene berührt. Stellen Sie sicher, dass die Messflächen der Führung fest auf der Ebene aufliegen. Drücken Sie nach vollständiger Kontakt die ZERO-Taste, um die Anzeige auf Null zu stellen.

Messmethode
Legen Sie die Messfläche des Tiefenmessfußes auf das Werkstück. Lösen Sie die Stellschraube leicht und schieben Sie die Führung in die Bohrung. Üben Sie den üblichen Messdruck auf den Schlitzen aus, um die Messflächen zusammenzudrücken.

Stellen Sie sicher, dass die Messfläche der Führung fest am Bohrhochboden anliegt. Ziehen Sie die Stellschraube fest, um die Führung zu fixieren. Lesen Sie den Messwert auf dem Display ab. Lösen Sie nach Abschluss der Arbeit die Stellschraube leicht und bewegen Sie die Führung in die Ausgangsposition. Schalten Sie das Gerät nach Abschluss der Arbeit mit der OFF/ON-Schalter aus.

Batteriewechsel

Blinkende Ziffern oder keine Reaktion auf den Aus-/Einschalter bedeuten, dass die Batterie leer ist. Schieben Sie den Batteriefachdeckel auf, öffnen Sie ihn und setzen Sie die Batterie unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

Wartung

Das Gerät sollte stets trocken und sauber sein (Flüssigkeiten können bewegliche Teile beschädigen). Reinigen Sie das Gerät vorsichtig mit einem Bauschwamm. Verwenden Sie niemals Säuren, Benzin, Aceton oder andere Lösungsmittel zur Reinigung.

Legen Sie niemals eine elektrische Last an irgendeinen Teil des Messschiebers an und verwenden Sie niemals einen elektronischen Stift, da dies den Chip des Instruments beschädigen könnte.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Gerät aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Es wird außerdem empfohlen, die Batterie zu entfernen, wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird, um eine Entladung oder mögliche Selbstbeschädigung durch austretenden Elektrolyt zu vermeiden. Überprüfen Sie vor jeder Messung stets die Null-einstellung, da eine falsche Einstellung zu falschen Ergebnissen führen kann.

Problem	Ursache	Der Weg zur Lösung
Blinkende Ziffern auf dem Display	Batteriespannung zu niedrig	Wechseln Sie die Batterie
Keine Anzeige	Batteriespannung zu niedrig <p>Die Batterie hat keinen guten Kontakt</p>	Wechseln Sie die Batterie <p>Korrigieren Sie die Batterieposition entsprechend der Polarität</p>
Das Display zeigt Zahlen an, reagiert aber nicht auf das Bewegen des Schieberagers	Kurzzeitige Stromunterbrechung	Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie ihn nach 30 Sekunden wieder ein

RU
 1. направляющая
 2. основание
 3. измерительная поверхность
 4. стопорный винт
 5. основная шкала мм
 6. шкала дюймов
 7. ЖК-дисплей
 8. крышка батарейного отсека
 9. порт передачи данных
 10. выключатель питания OFF/ON
 11. кнопка ZERO
 12. кнопка mm/inch

Характеристики продукта
Электронный глубиномер - это устройство, используемое для измерения глубины отверстий, углублений, канавок, пазов, ступеней или других труднодоступных углублений.

Технические данные

Диапазон измерения:
0 - 150 мм (YT-72250)
0 - 200 мм (YT-72251)
0 - 250 мм (YT-72252)
0,01 мм / 0,005"
±0,03 мм / ±0,001"

Источник питания:
одна серебряная батарея напряжением 1,55 В, тип SR44
Емкость аккумулятора:
180 mAh
Рабочая температура:
5°C + 40°C / 41°F + 104°F
Температура хранения:
-20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Подготовка к работе

Внимерь следует перемещать только после предварительного ослабления установочного винта. Очистите компоненты прибора в соответствии с разделом «Техническое обслуживание».

Проверить, что все кнопки и дисплей работают правильно. Включите прибор с помощью переключателя OFF/ON. Если прибор не реагирует на кнопки или не отображает измеренные значения, нажмите кнопку OFF/ON еще раз. Нажмите кнопку mm/inch, чтобы выбрать единицу измерения (миллиметры или дюймы). Затем проверьте начальную установку значения. Поместите измерительную поверхность основания глубиномера на ровную поверхность. Слегка ослабьте установочный винт, затем переместите направляющую до соприкосновения с опорной плоскостью. Убедитесь, что измерительные поверхности направляющей надежно закреплены на плоскости. После достижения полного соприкосновения нажмите кнопку ZERO, чтобы обнулить дисплей.

Метод измерения

Поместите измерительную поверхность основания глубиномера на заготовку. Слегка ослабьте установочный винт, затем вставьте направляющую в отверстие. Приложите нормальное измерительное давление к ползуну, чтобы прижать измерительные поверхности друг к другу.

Убедитесь, что измерительная поверхность направляющей надежно установлена на дне отверстия. Затяните установочный винт, чтобы зафиксировать направляющую на месте. Считайте значение измерения с дисплея. После завершения работы слегка ослабьте установочный винт, а затем переместите направляющую в исходное положение. После завершения работы выключите прибор, нажав кнопку OFF/ON.

Замена батареи

Мигающие цифры или отсутствие реакции на нажатие переключателя OFF/ON означает, что батарея разряжена. Сдвиньте крышку батареи, откройте ее и замените батарею, обращая внимание на правильную полярность.

Обслуживание

Устройство всегда должно быть сухим и чистым (жидкости могут повредить движущиеся части). Устройство следует чистить осторожно хлопчатобумажной тканью. Никогда не используйте для чистки кислоты, бензин, ацетон или другие растворители.

Никогда не прикладывайте электрическую нагрузку к какой-либо части штангенциркуля и никогда не используйте электронную ручку, так как это может повредить тип прибора. Для экономии энергии выключайте устройство, если оно не будет использоваться в течение длительного времени. Также рекомендуется извлекать батарею, если устройство будет храниться в течение длительного времени, чтобы предотвратить его разрядку или возможное повреждение из-за утечки электролита. Всегда проверяйте начальное значение (ноль) перед выполнением измерения, так как неправильная настройка может привести к неверным результатам.

Диагностика проблем

Проблема	Причина	Путь решения
Мигающие цифры на дисплее	Напряжение батареи слишком низкое	Заменить батарею
Нет отображения	Напряжение батареи слишком низкое <p>Аккумулятор не имеет хорошего контакта</p>	Заменить батарею <p>Отрегулируйте положение батареи в соответствии с полярностью</p>
Дисплей показывает цифры, но не реагирует на перемещение ползунка	Кратковременное отключение питания	Извлеките аккумулятор и вставьте его снова через 30 секунд

UA
 1. напрямна
 2. підстава
 3. вимірювальна поверхня
 4. стопорний гвинт
 5. основна шкала мм
 6. шкала дюйми
 7. ЖК-дисплей
 8. кришка батарейного відсіку
 9. порт передавання даних
 10. вимикач живлення OFF/ON
 11. кнопка ZERO
 12. кнопка mm/inch

Характеристики продукту

Електронний глибиномір - це пристрій, який використовується для вимірювання глибини отворів, заглиблень, канавок, щілин, шодноків або інших важкодоступних заглиблень.

Технічні дані

Діапазон вимірювання:
0 - 150 мм (YT-72250)
0 - 200 мм (YT-72251)
0 - 250 мм (YT-72252)
0,01 мм / 0,005"
±0,03 мм / ± 0,001"

Роздільна здатність:
Джерело живлення:
Ємність акумулятора:
Робоча температура:
Температура зберігання:
-20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Підготовка до роботи

Перемещувати ноніус слід лише після попереднього ослаблення стопорного гвинта. Очистіть компоненти приладу відповідно до розділу «Технічне обслуговування». Переверте, чи всі кнопки та дисплей працюють належним чином. Увімніть прилад за допомогою вимикача OFF/ON. Якщо прилад не реагує на натискання кнопки або не відображає вимірянi значення, знову натисніть кнопку OFF/ON. Натисніть кнопку мм/дюйм, щоб вибрати одиницю вимірювання (міліметри або дюйми). Потім перевірте початкові налаштування. Розмістіть вимірювальну поверхню основи глибиноміра на рівній поверхні. Злегка послабте установчий гвинт, потім перемістіть напрямну, доки вона не торкнеться опорної площини. Переконайтеся, що вимірювальні поверхні напрямної міцно розташовані на площині. Після досягнення повного контакту натисніть кнопку ZERO, щоб обнулити дисплей.

Метод вимірювання

Розмістіть вимірювальну поверхню основи глибиноміра на заготовці. Злегка послабте стопорний гвинт, потім вставте напрямну в отвір. Прикладіть звичайний вимірювальний тиск до позуна, щоб притиснути вимірювальні поверхні одна до одної.

Переконайтеся, що вимірювальна поверхня напрямної міцно розташована на дні отвору. Затягніть установчий гвинт, щоб зафіксувати напрямну на місці. Зчитайте значення вимірювання на дисплеї. Після завершення роботи злегка послабте установчий гвинт, а потім перемістіть напрямну у вихідне положення. Після завершення роботи викиньте прилад, натиснувши кнопку OFF/ON.

Заміна батареї

Мігаючі цифри або відсутність реакції на натискання кнопки OFF/ON, означають, що батарея розряджена. Сподньте кришку батарейного відсіку, відкрийте її та замініть батарею, дотримуючись правильної полярності.

Технічне обслуговування

Пристрій завжди має бути сухим і чистим (діючі речовини можуть пошкодити рухоми частини). Пристрій слід обережно чистити бавовняною тканиною. Ніколи не використовуйте для очищення кислоти, бензин, ацетон або інші розчинники. Ніколи не прикладайте електричне навантаження до будь-якої частини штангенциркуля та ніколи не використовуйте електронну ручку, оскільки це може пошкодити мікросхеми інструменту.

Для економії енергії вимикайте пристрій, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу. Також рекомендується виймати батарею, якщо пристрій зберігатиметься протягом тривалого часу, щоб запобігти його розрядці або можливому пошкодженню через витік електроліту. Завжди перевіряйте початкове значення (нуль) перед вимірюванням, оскільки неправильне налаштування може призвести до неточних результатів.

Діагностика проблем

Проблема	Причина	Спосіб вирішення
Мігаючі цифри на дисплеї	Напруга акумулятора занадто низька	Замінити батарею
Без дисплея	Напруга акумулятора занадто низька <p>Акумулятор не має хорошого контакту</p>	Замінити батарею <p>Виправте положення батареї відповідно до полярності</p>
Дисплей показує цифри, але не реагує на переміщення позуна	Короткочасне переривання живлення	Вийміть батарею та вставте її знову через 30 секунд

LT
 1. kreiptuvas
 2. pagrindas
 3. matavimo paviršius
 4. fiksavimo varžtas
 5. pagrindinė skalė mm
 6. colių skalė
 7. LCD ekranas
 8. fiksavimo skyriaus dangtelis
 9. duomenų perdavimo prievadas
 10. matinimo jungiklis OFF/ON
 11. ZERO mygtukas
 12. mm/inch mygtukas

Produktu charakteristikos

Elektroninis gylis matuoklis yra prietaisas, naudojamas skylių, įdubų, griovelių, plyšių, laiptelių ar kitų sunkiai pasiekiamų įdubų gylį matuoti.

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas:
0 - 150 mm (YT-72250)
0 - 200 mm (YT-72251)
0 - 250 mm (YT-72252)
0,01 mm / 0,005"
±0,03 mm / ± 0,001"

Skiriamoji geba:
Tikslumas:
Matinimo šaltinis:
Baterijos talpa:
Darbinė temperatūra:
Laikymo temperatūra:
-20°C + 40°C / 41°F + 104°F
5°C + 60°C / -4°F + 140°F

Pasiuošimas darbui
Viemerį galima perkelti tik atlaisvinus fiksavimo varžtą. Prietaiso komponentus valykite pagal skylių „Priežiūrą“.

Patikrinkite, ar visi mygtukai ir ekranas veikia tinkamai. Jei prietaisas nereaguoja į mygtukus arba nerodo išmatuotų verčių, dar kartą paspauskite OFF/ON jungiklį. Paspauskite mm/inch mygtuką, kad pasininkumėtė matavimo vienėtą (milimetrus arba colius). Tada patikrinkite pradine vertis nustatymą. Padėkite gylis matuoklio pagindo matavimo paviršiu ant lygaus paviršiaus. Šiek tiek atlaisvinkite fiksavimo varžtą, tada perkusmitite kreipkį, kol jis palies atskaitos plėksmą. Įsitikinkite, kad kreipkio matavimo paviršius būrtai pritvirtintį prie plėksmos. Kai pasiekiamas visiškas kontaktas, paspauskite mygtuką ZERO, kad ekranas būtų nulinis.

Matavimo metodas
Uždėkite gylis matuoklio pagindo matavimo paviršiu ant ruošinio. Šiek tiek atlaisvinkite fiksavimo varžtą, tada įstusmitite kreipkį į skylę. Įbrastu matavimo slėgiu slankinkį suspauskite matavimo paviršius. Įsitikinkite, kad kreiptuvo matavimo paviršius būrtai pritvirtintas prie skylės dugno. Piverkite fiksavimo varžtą, kad užfiksuotumėte kreiptuvo vietas. Nuskaitykite matavimo vertę ekrane. Baigę darbą, šiek tiek atlaisvinkite fiksavimo varžtą, tada perkusmitite kreipkį į pradinę padėtį. Baigę darbą, įsitinkite prietaisą paspausdami jungimo/įjungimo mygtuką.

Baterijos keitimas

Mirksintys skaitmenys arba jokia reakcija į jungimo/įjungimo mygtuko paspaudimą reiškia, kad baterija išsikrovusi. Pastumkite baterijos dangtelį, atidarykite jį ir pakeiskite bateriją, akreipdami dėmesį į teisingą poliskumą.

Priežiūra

Įrenginys visada turi būti sausas ir švarus (skyčiai gali pateisti į judančias dalis). Įrenginį reikia šveitinai valyti medvilniniu audiniu. Niekada nenaudokite rūgščių, benzino, acetonu ar kitų tirpiklių valymui.

Niekada nenaudokite jokios elektrinės apkrovos jokiai suporto daliai ir elektroninio raiškio, nes tai gali pažeisti instrumentu lusia.

Norėdami taupyti energiją, išjunkite prietaisą, jei jis ilgą laiką nebus naudojamas. Taip pat rekomenduojama išimti bateriją, jei įrenginys bus ilgą laiką laikomas, kad jis neišsikrautų ar nesugestų dėl elektrolio nuotėkio. Prieš atikdami matavim-

ma, visada patikrinkite pradine reikšmę (nulinio nustatymą), nes neteisingas nustatymas gali lemti neteisingus rezultatus.

Problemų diagnostika

Problema	Priežastis	Būdas išspręsti
Mirksintys skaitmenys ekrane	Baterijos įtampa per žema	Pakeiskite bateriją
Nėra ekrano	Baterijos įtampa per žema <p>Baterija neturi gero kontakto</p>	Pakeiskite bateriją <p>Įdėkite baterijas teisingai pagal poliskumą</p>
Ekrane rodomi skaičiai, bet nereaguoja į slankinio perkėlimą	Trumpalaikis elektros energijos tiekimo nutraukimas	Išimkite bateriją ir įdėkite ją atgal po 30 sekundžių

LV
 1. vadotne
 2. pamatne
 3. mērīšanas virsma
 4. fiksējošā skrūve
 5. galvenā skala mm
 6. colļu mērogs
 7. LCD displejs
 8. fiksācijas nodalījuma vāks
 9. datu pārūstīšanas ports
 10. barošanas slēdzis OFF/ON
 11. ZERO poga
 12. mm/inča poga

Produkta īpašības

Elektroniskais dziļuma mērītājs ir ierīce, ko izmanto, lai mēr

Inlocuirea bateriei

Dacă cifrele clipească sau nu reacționează la apăsarea comutatorului OFF/ON, bateria este descărcată. Găsiți capul bateriei, descheșiți-l și înlocuiți bateria, acordând atenție polarității corecte.

Întreținere

Dispozitivul trebuie să fie întotdeauna uscat și curat (lichidele pot deteriora piesele mobile). Dispozitivul trebuie curățat ușor cu o lavetă de bumbac. Nu folosiți niciodată acizi, benzină, acetonă sau alți solvenți pentru curățare. Nu aplicați niciodată nicio sursă electrică pe nicio parte a etrierului și nu utilizați niciodată un știtor electronic, deoarece acest lucru poate deteriora chip instrumentalul.

Pentru a economisi energie, opriți dispozitivul după ce nu l utilizați pentru o perioadă lungă de timp. De asemenea, se recomandă scoaterea bateriei dacă dispozitivul urmează să fie depozitat pentru o perioadă lungă de timp, pentru a preveni descărcarea sau deteriorarea acesteia din cauza scurgerilor de electrolit. Verificați întotdeauna senza va-riorii inițiale (zero) înainte de a efectua o măsurătoare, deoarece o setare incorectă poate duce la rezultate incorecte.

Problemă	Cauza	Modul de rezolvare
Cifre intermitente pe afișaj	Tensiunea bateriei este prea mică	Schimbați bateria
	Tensiunea bateriei este prea mică	Schimbați bateria
Fără afișaj	Bateria nu are contact bun	Corectati poziția bateriei în funcție de polaritate
Afișajul afișează numere, dar nu răspunde la mișcarea cursorului	Înterupere momentăna a curentului	Scoateți bateria și introduceți-o la loc după 30 de secunde

ES

- gula
- base
- superficie de măsură
- tornilo de fixațion

Caracteristicile produsului

Un medidor de profunditatea electronică es un dispozitiv que se utiliza para medir la profundidad de agujeros, huecos, ranuras, surcos, escalones u otros huecos de difícil acceso.

Rango de medición:	0 - 150 mm (YT-72250)	0 - 300 mm (YT-72253)
	0 - 200 mm (YT-72251)	0 - 400 mm (YT-72254)
	0 - 250 mm (YT-72252)	

Resolución: 0,01 mm / 0,005"
Precisión: ±0,03 mm / ±0,001"
Alimentación: una batería de plata de 1,55 V, tipo SR44
Capacidad de la batería: 180 mAh
Temperatura de funcionamiento: 5°C + 40°C / 41°F + 104°F
Temperatura de almacenamiento: -20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Preparándose para el trabajo

El vernier solo debe moverse después de aflojar el tornillo de fijación. Limpie los componentes del instrumento según la sección de Mantenimiento. Compruebe que todos los botones y la pantalla funcionen correctamente. Encienda el instrumento con el interruptor de OFF/ON. Si el instrumento no responde a los botones o no muestra los valores medidos, vuelva a pulsar el interruptor de OFF/ON. Pulse el botón mm/inch para seleccionar la unidad de medida (milímetros o pulgadas). A continuación, compruebe el valor inicial. Coloque la superficie de medición de la base del medidor de profundidad sobre una superficie nivelada. Afloje ligeramente el tornillo de fijación y mueva la guía hasta que toque el plano de referencia. Asegúrese de que las superficies de medición de la guía estén firmemente colocadas sobre el plano. Una vez alcanzado el contacto completo, pulse el botón ZERO para poner a cero la pantalla.

Método de medición

Coloque la superficie de medición de la base del calibrador de profundidad sobre la pieza de trabajo. Afloje ligeramente el tornillo de fijación y deslice la guía en el orificio. Aplique la presión de medición normal sobre la correa para presionar las superficies de medición.

Asegúrese de que la superficie de medición de la guía está firmemente colocada en el fondo del orificio. Apriete el tornillo de fijación para fijar la guía. Lea el valor de la medición en la pantalla. Una vez finalizado el trabajo, afloje ligeramente el tornillo de fijación y mueva la guía a la posición inicial. Una vez finalizado el trabajo, apague el instrumento pulsando el interruptor de OFF/ON.

Reemplazo de la batería

Si los dígitos parpadenan o no se detecta ninguna reacción al presionar el interruptor de OFF/ON, la batería está descargada. Deslice la tapa de la batería, ábrala y reemplácela, prestando atención a la polaridad.

Mantenimiento

El dispositivo debe estar siempre seco y limpio (los líquidos pueden dañar las piezas móviles). Limpielo suavemente con un paño de algodón. Nunca utilice ácidos, gasolina, acetone ni otros disolventes para su limpieza. Nunca aplique ninguna carga eléctrica a ninguna parte del calibrador y nunca utilice un lápiz electrónico ya que puede dañar el chip del instrumento.

Para ahorrar energía, apague el dispositivo si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado. También se recomienda retirar la batería si el dispositivo se va a guardar durante un tiempo prolongado para evitar que se descargue o se dañe debido a una fuga de electrolito. Compruebe siempre el valor inicial (cero) antes de realizar una medición, ya que un ajuste incorrecto puede dar lugar a resultados incorrectos.

Diagnóstico de problemas

Problemă	Causa	La forma de resolverlo
Dígitos parpadnantes en la pantalla	El voltaje de la batería es demasiado bajo	Cambiar la batería
El voltaje de la batería es demasiado bajo		Cambiar la batería
Sin pantalla	La batería no tiene buen contacto	Corrija la posición de la batería según la polaridad
La pantalla muestra números pero no responde al mover el control deslizante	Interrupción momentánea de energía	Retire la batería y vuelva a insertarla después de 30 segundos

FR

- guide
- base
- surface de mesure
- vis de blocage

Caractéristiques du produit

Un jeu de mesure électronique est un appareil utilisé pour mesurer la profondeur des trous, des évidements, des rainures, des fentes, des marches ou d'autres évidements difficiles d'accès.

Données techniques

Plage de mesure :	0 - 150 mm (YT-72250)	0 - 300 mm (YT-72253)
	0 - 200 mm (YT-72251)	0 - 400 mm (YT-72254)
	0 - 250 mm (YT-72252)	

Résolution: 0,01 mm / 0,005"
Précision: ±0,03 mm / ±0,001"
Alimentation: une pile argentée de 1,55 V, type SR44
Capacité de la batterie: 180 mAh
Température de fonctionnement: 5°C + 40°C / 41°F + 104°F
Température de stockage: -20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Préparation au travail

Le vernier ne doit être déplacé qu'après avoir desserré la vis de réglage. Nettoyez les composants de l'instrument conformément à la section Maintenance. Vérifiez que tous les boutons et l'écran fonctionnent correctement. Mettez l'instrument sous tension à l'aide de l'interrupteur OFF/ON. Si l'instrument ne répond pas aux boutons ou n'affiche pas les valeurs mesurées, appuyez à nouveau sur l'interrupteur OFF/ON. Appuyez sur le bouton mm/inch pour sélectionner l'unité de mesure (millimètres ou pouces). Vérifiez ensuite le réglage initial. Placez la surface de mesure de la base de la guide de profondeur sur une surface plane. Déserrez légèrement la vis de réglage, puis déplacez le guide jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le plan de référence. Assurez-vous que les surfaces de mesure du guide sont bien positionnées sur le plan. Une fois le contact complet obtenu, appuyez sur le bouton ZERO pour remettre l'affichage à zéro.

Méthode de mesure

Placez la surface de mesure de la base de la jaugé de profondeur sur la pièce. Desserrez légèrement la vis de réglage, puis glissez le guide dans le trou. Appliquez une pression de mesure normale sur le coulisseau pour presser les surfaces de mesure l'une contre l'autre.

Assurez-vous que la surface de mesure du guide est bien positionnée au fond du trou. Serrez la vis de réglage pour verrouiller le guide. Lisez la valeur mesurée à l'écran. Une fois le travail terminé, desserrez légèrement la vis de réglage, puis remettez le guide en position de départ. Une fois le travail terminé, éteignez l'instrument en appuyant sur l'interrupteur OFF/ON.

Remplacement de la batterie

Des chiffres clignotants ou l'absence de réaction à l'appui sur l'interrupteur OFF/ON signifient que la pile est déchargée. Faites glisser le couvercle de la pile, ouvrez-le et remplacez la pile en respectant la polarité.

Entretien

L'appareil doit toujours être sec et propre (les liquides peuvent endommager les pièces mobiles). Nettoyez-le délicatement avec un chiffon en coton. N'utilisez jamais d'acides, d'essence, d'acétone ou d'autres solvants pour le nettoyage.

N'appliquez jamais de charge électrique sur aucune partie de l'étrier et n'utilisez jamais de stylo électronique car cela pourrait endommager la pile de l'instrument.

Pour économiser l'énergie, éteignez l'appareil en cas de non-utilisation prolongée. Il est également recommandé de retirer la pile si l'appareil doit être stocké pendant une longue période afin d'éviter qu'il ne se décharge ou ne s'endommage en raison d'une fuite d'électrolyte. Vérifiez toujours la valeur initiale (zéro) avant de prendre une mesure, car un réglage incorrect peut fausser les résultats.

1. οδηγός	5. κύρια κλίμακα mm	9. θύρα μεταφοράς δεδομένων
2. βάση	6. κλίμακα inch	10. διακόπτης OFF/ON
3. επιφάνεια μέτρησης	7. θόδον LCD	11. κομμάτι mm/inch
4. βίδα ασφαλίσης	8. κλιμάμια θήκης μπαταρίας	12. κομμάτι mm/inch

Problème	Cause	La façon de résoudre
Chiffres clignotants sur l'écran	Tension de la batterie trop faible	Changer la batterie
	Tension de la batterie trop faible	Changer la batterie
Pas d'affichage	La batterie n'a pas un bon contact	Corriger la position de la batterie en fonction de la polarité
L'écran affiche des chiffres mais ne répond pas au déplacement du curseur	Interruption momentanée de l'alimentation électrique	Retirez la batterie et réinsérez-la après 30 secondes

IT

- guida
- base
- superficie di misura
- vite di bloccaggio
- scala principale mm
- scala pollici
- display LCD
- copertchio vano batteria
- porta di trasferimento dati
- interuttore OFF/ON
- pulsante ZERO
- pulsante mm/inch

Caratteristiche del prodotto

Un misuratore di profondità elettronico è un dispositivo utilizzato per misurare la profondità di fori, rientranze, scanalature, fessure, gradoni o altre rientranze difficili da raggiungere.

Dati tecnici

Campo di misura:	0 - 150 mm (YT-72250)	0 - 300 mm (YT-72253)
	0 - 200 mm (YT-72251)	0 - 400 mm (YT-72254)
	0 - 250 mm (YT-72252)	

Risoluzione: 0,01 mm / 0,005"
Precisione: ±0,03 mm / ±0,001"
Alimentazione: una batteria all'argento da 1,55 V, tipo SR44
Capacità della batteria: 180 mAh
Temperatura di funzionamento: 5°C + 40°C / 41°F + 104°F
Temperatura di conservazione: -20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Prepararsi al lavoro

Il nonio deve essere spostato solo dopo aver allentato la vite di fissaggio. Pulire i componenti dello strumento come descritto nella sezione Manutenzione. Controllare che tutti i pulsanti e il display funzionino correttamente.

Accendere lo strumento con l'interruttore OFF/ON. Se lo strumento non risponde ai pulsanti o non visualizza i valori misurati, premere nuovamente l'interruttore OFF/ON. Premere il pulsante mm/inch per selezionare l'unità di misura (millimetri o pollici). Quindi verificare l'impostazione del valore iniziale. Posizionare la superficie di misura della base del calibro di profondità su una superficie piana. Allentare leggermente la vite di fissaggio, quindi spostare la guida fino a quando non è a contatto con il piano di riferimento. Assicurarsi che le superfici di misura della guida siano saldamente posizionate sul piano. Una volta raggiunto il contatto completo, premere il pulsante ZERO per azzerare il display.

Metodo di misurazione

Posizionare la superficie di misura della base del calibro di profondità sul pezzo. Allentare leggermente la vite di fissaggio, quindi far scorrere la guida nel foro. Applicare una normale pressione di misura alla sitta per comprimere le superfi di misura.

Assicurarsi che la superficie di misura della guida sia saldamente posizionata sul fondo del foro. Serrare la vite di fissaggio per bloccare la guida in posizione. Leggere il valore di misura sul display. Al termine del lavoro, allentare leggermente la vite di fissaggio e quindi riportare il valore nella posizione iniziale. Al termine del lavoro, spegnere lo strumento premendo OFF/ON.

Sostituzione della batteria

Se le cifre lampeggiano o non si reagisce alla pressione dell'interruttore OFF/ON, significa che la batteria è scarica. Far scorrere il copertchio della batteria, aprire e sostituire la batteria prestando attenzione alla corretta polarità.

Manutenzione

Il dispositivo deve essere sempre asciutto e pulito (i liquidi possono danneggiare le parti mobili). Pulire delicatamente il dispositivo con un panno di cotone. Non utilizzare mai acido, benzina, acetone o altri solventi per la pulizia. Non applicare mai alcun carko elettrico a nessuna parte del calibro e non utilizzare mai una penna elettronica perché potrebbe danneggiare il chip dello strumento.

Per risparmiare energia, spegnere il dispositivo se non viene utilizzato per un lungo periodo. Si consiglia inoltre di rimuovere la batteria se il dispositivo deve essere conservato per un lungo periodo di tempo, per evitare che si scarichi o si danneggi a causa della perdita di elettrolita. Controllare sempre l'impostazione del valore iniziale (zero) prima di effettuare una misura, poiché un'impostazione errata può portare a risultati errati.

Problemă	Causa	Il modo per risolvere
Cifre lampeggianti sul display	Tensione della batteria troppo bassa	Cambiare la batteria
	Tensione della batteria troppo bassa	Cambiare la batteria
Nessuna visualizzazione	La batteria non ha un buon contatto	Correggere la posizione della batteria in base alla polarità
Il display mostra i numeri ma non risponde allo spostamento del cursore	Interruzione momentanea dell'alimentazione elettrica	Rimuovere la batteria e reinsertarla dopo 30 secondi

NL

- geleider
- basis
- meetvlak
- borgschroef
- mm-schaal
- inch-schaal
- LCD-display
- batterijcompartimentdeksel
- gegevensoverdrachtsport
- OFF/ON-schakelaar
- ZERO-knop
- mm/inch-knop

Productieïnschappen

Een elektronische diepte-meter is een apparaat waarmee u de diepte van gaten, uitsparingen, groeven, sleuven, treden of andere moeilijk bereikbare uitsparingen kunt meten.

Technische gegevens

Meetbereik:	0 - 150 mm (YT-72250)	0 - 300 mm (YT-72253)
	0 - 200 mm (YT-72251)	0 - 400 mm (YT-72254)
	0 - 250 mm (YT-72252)	

Resolutie: 0,01 mm / 0,005"
 Nauwkeurigheid: ±0,03 mm / ± 0,001"
 Voeding: één 1,55V zilverbatterij, type SR44
 Batterijcapaciteit: 180 mAh
 Bedrijfstemperatuur: 5°C + 40°C / 41°F + 104°F
 Bewaartemperatuur: -20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Voorbereiding op het werk

De nonius mag pas worden verplaatst nadat eerst de stelschroef is losgedraaid. Reinig de instrumentcomponenten volgens de instructies in het hoofdstuk Onderhoud. Controleer of alle knoppen en het display goed werken.

Schakel het instrument in met de OFF/ON-schakelaar. Als het instrument niet reageert op de knoppen of de meetwaarden niet weergeeft, druk dan op de mm/inch-knop om de OFF/ON-schakelaar. Druk op de mm/inch-knop om de eenheidskeer te selecteren (millimeters of inches). Controleer vervolgens de beginwaarde-instelling. Plaats het meetvlak van de dieptemeterbasis op een vlakke ondergrond. Draai de stelschroef iets los en verplaats de geleider tot zodanig dat deze contact maakt met het referentievlak. Zorg ervoor dat de meetvlakken van de geleider stevig op het vlak liggen. Nadat het volledige contact is bereikt, drukk u op de ZERO-knop om het display op nul te zetten.

Meetmethode

Plaats het meetvlak van de dieptemetervoet op het werkstuk. Draai de stelschroef iets los en schuif de geleider in het gat. Oefen normale meetdruk uit op de slede om de meetvlakken tegen elkaar te drukken. Druk op de ZERO-knop om het meetoppervlak van de geleider stevig op de bodem van het gat lig. Draai de stelschroef vast om de geleider te vergrendelen. Lees de meetwaarde af op het display. Draai na het werk de stelschroef iets los en verplaats de geleider naar de startpositie. Schakel het instrument na het werk uit door de OFF/ON-schakelaar te drukken.

Batterij vervangen

Knipperende cijfers of geen reactie op het indrukken van de OFF/ON-schakelaar betekend dat de batterij leeg is. Schuif het batterijkleefje open en vervang de batterij. Let hierbij op de juiste polariteit.

Onderhoud

Het apparaat moet altijd droog en schoon zijn (vloeistoffen kunnen bewegende onderdelen beschadigen). Reinig het apparaat voorzichtig met een katoenen doek. Gebruik nooit zuren, benzine, acetone of andere oplosmiddelen voor het reinigen.

Zorg ervoor dat er nooit een elektrische belasting op enig onderdeel van de schuifmaat komt en gebruik nooit een elektronische pen, aangezien dit de chip van het instrument kan beschadigen.

Om energie te besparen, schakel u het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt. Het is ook aan te raden de batterij te verwijderen als het apparaat gedurende langere tijd wordt opberghen om te voorkomen dat deze ontlaad of beschadigd raakt door elektrolytelkage. Controleer altijd de beginwaarde (nul) voordat u een meting uitvoert, aangezien een onjuiste instelling tot onjuiste resultaten kan leiden.

Probleemoplossing

Problemă	Oorzaak	De manier om op te lossen
Knipperende cijfers op het display	Batterijspanning te laag	Vervang de batterij
	Batterijspanning te laag	Vervang de batterij
Geen weergave	De batterij heeft geen goed contact	Corrigeer de batterijpositie volgens de polariteit
Het display geeft cijfers weer, maar reageert niet op het verplaatsen van de schuifregelaar	Tijdelijke stroomonderbreking	Vervwijder de batterij en plaats deze na 30 seconden terug

GR

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ένας ηλεκτρονικός μετρητής βάθους είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του βάθους οπών, εσοχών, αυλακώσεων, σχαριμών, σκαλοπατιών ή άλλων διαστρώσεων εσοχών.

Τεχνικά Δεδομένα		
Εύρος μέτρησης:	0 - 150 mm (YT-72250)	0 - 300 mm (YT-72253)
	0 - 200 mm (YT-72251)	0 - 400 mm (YT-72254)
	0 - 250 mm (YT-72252)	

Ανάλυση: 0,01 mm / 0,005"
±0,03 mm / ±0,001"
Μία ασήμηνα μπαταρία 1,55V, τύπου SR44
Χωρητικότητα μπαταρίας: 180 mAh
Τροσφοδοσία: 5°C + 40°C / 41°F + 104°F
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Προετοιμασία για εργασία

Ο βενιέρος πρέπει να μετακινείται μόνο αφού πρώτα χαλαρώσετε τη βίδα ασφαλίσης. Καθαρίστε τα εξαρτήματα του μηχανισμού σύμφωνα με την ενότητα Συντήρηση. Ελέγξτε ότι όλα τα κομμάτια και ο θόδον λειτουργούν σωστά. Ενεργοποιήστε το όργανο με τον διακόπτη OFF/ON. Εάν το όργανο δεν ανταποκρίνεται στα κομμάτια ή δεν εμφανίζει τις μετρούμενες τιμές, πατήστε ξανά το διακόπτη OFF/ON. Πατήστε το κομμάτι mm/inch για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης (χιλόμετρα ή ίντσες). Στη συνέχεια, ελέγξτε την αρχική ρύθμιση τιμής. Τοποθετήστε την επιφάνεια μέτρησης της βάσης του μετρητή βάθους σε μια επίπεδη επιφάνεια. Χαλαρώστε ελαφρά τη βίδα ρυθμίσης και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον οδηγό μέχρι να έρθει σε επαφή με το επίπεδο αναφοράς. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες μέτρησης του οδηγού είναι σταθερά τοποθετημένες στο επίπεδο. Αφού επιτευχθεί πλήρης επαφή, πατήστε το κομμάτι ZERO για να μηδονίστε την οθόνη.

Μέθοδος μέτρησης

Τοποθετήστε την επιφάνεια μέτρησης της βάσης του μετρητή βάθους στο τεμάχιο εργασίας. Χαλαρώστε ελαφρά τη βίδα ασφαλίσης και, στη συνέχεια, σύρετε τον οδηγό μέσα στο άνοιγμα. Εφαρμόστε κανονική πίεση μέτρησης στη ράγα για να πιέσετε τις επιφάνειες μέτρησης μεταξύ τους.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια μέτρησης του οδηγού είναι σταθερά τοποθετημένη στο κάτω μέρος της στήης. Σηξτε τη βίδα ασφαλίσης για να ασφαλίσετε τον οδηγό στη θέση του. Διαβάστε την τιμή μέτρησης από την οθόνη. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, χαλαρώστε ελαφρώς τη βίδα ασφαλίσης και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον οδηγό στη αρχική θέση. Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, απενεργοποιήστε το όργανο πατώντας το διακόπτη OFF/ON.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Το φως που αναβοσβήνει ή η μη ανίχνηση στο πάτημα του διακόπτη OFF/ON σημαίνει ότι η μπαταρία είναι άδεια. Σηξτε το κούβλημα της μπαταρίας, ανοίξτε το και αντικαταστήστε τη μπαταρία προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.

Συντήρηση

Η συσκευή πρέπει πάντα να είναι στεγνή και καθαρή (τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα κινούμενα μέρη). Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται πάντα με ένα βαμβακερό πανί. Μην χρησιμοποιείτε πιστό οξεία, βρονχίτη, αστόν ή άλλους διαλύτες για τον καθαρισμό.

Ποτέ μην εφαρμόζετε ηλεκτρικό φορτίο σε κανένα μέρος του θάβαντα και ποτέ μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική νύα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τοπίο του οργάνου.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται επίσης να αφαιρέσετε την μπαταρία εάν η συσκευή πρόκειται να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποτρέψετε την αποσφίγιση της ή πιθανή ζημιά λόγω διαρροής ηλεκτρολύτη. Ελέγξτε πάντα την αρχική τιμή (μηδέν) πριν από τη λήψη μιας μέτρησης, καθώς η εσφαλμένη ρύθμιση μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα.

Διαγνωστικά Προβλημάτων

Проблема	Причина	О τρόποс για να λύσετε
Αναβοσβήνουν τα ψηφία στην οθόνη	Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή	Αλλάξτε την μπαταρία
	Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή	Αλλάξτε την μπαταρία
Δεν υπάρχει οθόνη	Η μπαταρία δεν έχει καλή επαφή	Διορθώστε τη θέση της μπαταρίας ανάλογα με τη πολικότητα
Η οθόνη εμφανίζει αριθμούς αλλά δεν ανταποκρίνεται στην κίνηση του ρυθμιστικού	Σημάδια διακοπής ρεύματος	Αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε την ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα

BG

- направлица
- основа
- измервателна повърхност
- застопоряващ винт
- основна скала mm
- скала инчове inch
- LCD дисплей
- отделение за батерията
- порт за пренос на данни
- прекличаващ OFF/ON
- бутон ZERO
- бутон mm/inch

Характеристики на продукта

Електронният дълбочинен е устроено, използвано за измерване на дълбочината на отвори, вдлъбнатини, канали, прозеи, стъпала или други труднодостъпни вдлъбнатини.

Технически данни

Диапазон на измерване:	0 - 150 mm (YT-72250)	0 - 300 mm (YT-72253)
	0 - 200 mm (YT-72251)	0 - 400 mm (YT-72254)
	0 - 250 mm (YT-72252)	

Резолуция: 0,01 mm / 0,005"
Точност: ±0,03 mm / ±0,001"
Захранване: една батерия с напрежение 1,55V, тип SR44
Капацитет на батерията: 180 mAh
Работна температура: 5°C + 40°C / 41°F + 104°F
Температура на съхранение: -20°C + 60°C / -4°F + 140°F

Подготовка за работа

Нонусът трябва да семести само след първо разхлабване на фиксиращия винт. Почистете компонентите на инструмента съгласно раздела „Поддръжка“. Проверете дали всички бутони и дисплей работят правилно. Включете инструментa с превключвателя OFF/ON. Ако инструментът не реагира на бутоните или не покажа измерените стойности, натиснете отново превключвателя OFF/ON. Натиснете бутон mm/inch, за да изберете мерната единица (милиметри или инчове). След това проверете началната настройка на стойността.

Поставете измервателната повърхност на основата на дълбочинера върху равна повърхност. Разхлабете винта фиксиращия винт, след което преместете водичка тоя около контакт с референтната равнина. Уверете се, че измервателните повърхности на водичка са здраво позиционирани върху равнината. След като се постигне пълен контакт, натиснете бутонa ZERO, за да нулирате дисплея.

Метод на измерване

Поставете измервателната повърхност на основата на дълбочинера върху детайла. Разхлабете леко фиксиращия винт, след което пълнете водича в отвора. Приложете нормално измервателно налягане върху пълчага, за