




- PL ELEKTRONICZNA MIARA DO ŁUKÓW YT-70991
- EN ELECTRONIC RULER FOR CURVES
- DE ELEKTRONISCHES ROLLLINEAL FÜR BÖGEN
- RU ТЕСТЕР ИЗМЕРИТЕЛЯ КРИВИЗНЫ
- UA ЕЛЕКТРОННА РУЛЕТКА ДЛЯ КРИВИХ
- LT ELEKTRONINĖ MATAVIMO JUOSTA KREIVĖMS MATUOTI
- LZ DIGITÁLŤ MĚRLENTE LÍKNĚM
- CV DIGITÁLŤNĚ MĚŘÍCÍ PÁSMO PRO KŘIVKY
- SK DIGITÁLNE MERACIE PÁSMO PRE KRIVKY
- HU ELEKTRONIKUS MÉRŐSZALAG GÖRBÉKHEZ
- RO RULETĂ ELECTRONICĂ PT. CURBE
- ES FLEXÓMETRO DIGITAL PARA CURVAS
- FR MĒTRE RUBAN NUMÉRIQUE POUR COURBES
- IT RIGHELE ELETTRONICO PER CURVE
- NL ELEKTRONISCHE BOOGMETER
- GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΕΣ
- BG ЕЛЕКТРОННА РУЛЕТКА ЗА КРИВИ
- PT FITA MÉTRICA DIGITAL PARA CURVAS
- HR DIGITALNA MJERNA VRPČA ZA KRIVULJE
- AR مسطرة الكرونية منحنية

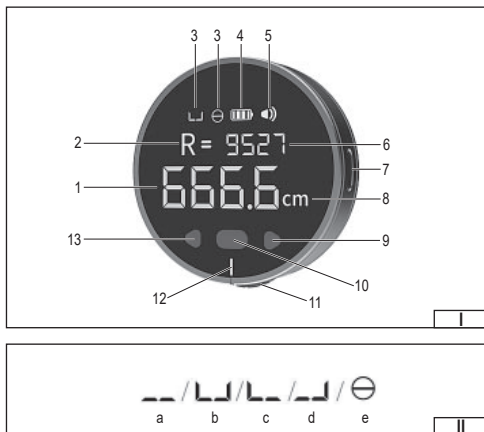

- PL**
- wynik aktualnego pomiaru
 - wynik średnicy R=
 - symbol trybu pomiaru
 - wskaźnik akumulatora
 - wskaźnik brzości
 - wynik poprzedniego pomiaru
 - gniazdo ładowania USB-C
 - symbol jednostki
 - przycisk strzałka w prawo
 - wskaznik / przycisk funkcyjny
 - rolka pomiarowa
 - kontrolka
 - przycisk strzałka w lewo
- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**
Elektroniczna miara do łuków służy do mierzenia linii prostych, krzywych i łuków. Produkt posiada obrotową rolkę oraz elektroniczny układ pomiarowy. Przed rozpoczęciem posługiwania się przyrządem należy zapoznać się z treścią całej instrukcji obsługi, a następnie przestrzegać jej założeń.
Uwaga! Produkt nie jest przyrządem pomiarowym w rozumieniu ustawy „Prawo o miarach”.

- DANE TECHNICZNE**
- | | |
|--|--|
| Numer katalogowy: YT-70991 | Jednostka pomiarowa: cm / in / ft |
| Zakres pomiaru: 0 - 99,9 m | Temperatura pracy: 0°C + 40°C |
| Dokładność pomiaru: ±0,5% | Temperatura przechowywania: -10°C + 50°C |
| Napięcie znamionowe: 3,7 V DC | Wymiary: Ø53 x 15 mm |
| Akumulator zasilający: 3,7 V 200 mAh Li-Po | Masa: 35 g |
| Napięcie wejściowe: 5 V DC | |

OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZŃSTWA
Nie należy samodzielnie demontować urządzenia. Nie wolno modyfikować urządzenia. Należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy. Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub błędnych wyników pomiarów. Nie używać w środowisku łatwopalnym lub wybuchowym. Nie stosować urządzenia w środowisku, gdzie temperatura otoczenia wykracza poza zakres roboczy. W przypadku przechowywania w temperaturze spoza zakresu pracy, przed rozpoczęciem pracy należy odczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę z zakresu pracy. Nie zanurzać produktu w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie. Nie należy umieszczać urządzenia wraz z innymi narzędziami w skrzynce narzędziowej. Uderzenia mogą zniszczyć produkt. Nie przechowywać produktu w temperaturze powyżej 50°C - może to uszkodzić wyświetlacz LCD.
Instrukcje bezpieczeństwa ładowania akumulatora - Akumulatory typu Li-Po (litowo - polimerowe) nie wykazują tzw. "efektu pamięciowego", co pozwala je ładować w dowolnym momencie. Zalecane jest jednak rozładowanie akumulatora podczas normalnej pracy, a następnie nalożenie do pełnej pojemności. Jeżeli ze względu na charakter pracy nie jest możliwe za każdym razem takie potraktowanie akumulatora, to należy to zrobić przynajmniej co kilka, kilkanaście cykli pracy. W żadnym wypadku nie wolno rozładowywać akumulatorów zawierających elektrolit, gdyż powoduje to nieodwracalne uszkodzenia. Nie wolno także sprawdzać stanu naładowania akumulatora, przez zwieranie elektrod i sprawdzanie iskrzenia.
Przechowywanie akumulatora - Aby wydłużyć czas życia akumulatora należy zapewnić właściwe warunki przechowywania. Akumulator wytrzyma około 500 cykli ładowania - rozładowania". Akumulator należy przechowywać w zakresie temperatur od 0 do 30 stopni Celsjusza, przy względnej wilgotności powietrza 50%. Aby przechowywać produkt z akumulatorem przez dłuższy czas, należy go naładować do około 70% pojemności. W przypadku dłuższego przechowywania należy okresowo, raz w roku naładować akumulator. Nie należy doprowadzać do nadmiernego rozładowania akumulatora, gdyż skracca to jego żywotność i może spowodować nieodwracalne uszkodzenie. W trakcie przechowywania akumulator będzie się stopniowo rozładowywał, ze względu na upływność. Proces samodzielnego rozładowania zależy od temperatury przechowywania, im wyższa temperatura, tym szybszy proces rozładowania. W przypadku niewłaściwego przechowywania akumulator może dojść do wycieku elektrolitu. W przypadku wycieku należy zabezpieczyć wyciek za pomocą środka neutralizującego, w przypadku kontaktu elektrolitu z oczami, należy obficie przemyć oczy wodą, a następnie niezwłocznie skonsultować z pomocą lekarską. Zabronione jest korzystanie z produktu z uszkodzonym akumulatorem. W przypadku całkowitego zużycia akumulatora, należy go oddać do specjalistycznego punktu zajmującego się utylizacją tego typu odpadów.
Transport akumulatorów - Akumulatory litowo - polimerowe według przepisów prawnych są traktowane jako materiały niebezpieczne. Użytkownik produktu może transportować urządzenie z akumulatorem oraz sam akumulator drogą lądową. Nie muszą być wtedy spełnione dodatkowe warunki. W przypadku zezwolenia transportu osobom (zobacz przykład wysyłka za pomocą firmy kurierskiej), należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Przed wysyłką należy skontaktować się w tej sprawie z osobą o odpowiednich kwalifikacjach. Zabronione jest transportowanie uszkodzonych akumulatorów. Należy także przestrzegać przepisów krajowych dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych.

OBSLUGA
Włączanie i wyłączenie urządzenia - Naciśnięcie włącznika w celu uruchomienia urządzenia. Wyświetlacz zostanie podświetlony oraz zaświeci się kontrolka. Urządzenie przejdzie w tryb pomiaru.

PL
Naciśnięcie przycisku włącznika przez około 5 sekund w celu wyłączenia urządzenia. Wyświetlacz zostanie wygaszony i zgśnie kontrolka. W przypadku nieuzywania urządzenia przez około 3 minuty, zostanie ono samoczynnie wyłączone. Jest to funkcja pozwalająca na oszczędzenie energii baterii.
Ładowanie akumulatora - Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy naładować, korzystając z dołączonego kabla USB-C. Wtyczkę kabla należy podłączyć do gniazda w urządzeniu, a następnie drugiej koniec kabla podłączyć do ładowarki sieciowej, którą należy podłączyć do gniazda sieci elektrycznej. W trakcie ładowania na wyświetlaczu urządzenia pojawi się symbol napalniającego się akumulatora, a kontrolka będzie pulsować. Przybliżony poziom naładowania wbudowanego akumulatora można ocenić na podstawie wskaźnika na wyświetlaczu - im bardziej wskaźnik jest wypełniony, tym wyższy poziom naładowania. Całkowicie wypełniony wskaźnik poziomu naładowania oznacza, że akumulator został w pełni naładowany. Po zakończeniu ładowania, kontrolka zacznie świecić światłem ciągłym. Gdy akumulator zostanie naładowany, należy w pierwszej kolejności odłączyć ładowarkę od gniazda sieci elektrycznej, a następnie odłączyć kabel ładowania od urządzenia. Pozostawienie urządzenia z w pełni naładowanym akumulatorem podłączonym do ładowania może prowadzić do uszkodzenia akumulatora, a nawet pożaru. Produkt jest gotowy do użycia.
Uwaga! Do ładowania można wykorzystywać dowolny port USB zgodny z wtyczką dołączonego kabla, pod warunkiem że zapewnia wydajność prądową zgodną z parametrami podanymi w tabeli z danymi technicznymi.

Wykonanie pomiaru - Należy utrzymać rolkę pomiarową w kontakcie z mierzonym obiektem i przesuwać ją wzdłuż mierzonego odcinka. Na ekranie będzie wyświetlana mierzona odległość w czasie rzeczywistym. W trakcie pomiaru kontrolka pulsuje. Po zatrzymaniu pomiaru kontrolka świeci światłem ciągłym. Gdy kółko przesłania się obracać, wyniki aktualnego pomiaru zostają zachowywane przez 30 sekund. Następnie wyniki pomiaru zostają wyzerowane, a poprzedni wynik będzie widoczny w polu wyniku poprzedniego pomiaru. Można wykonać kolejny pomiar. Aby wyzerować wskazanie na wyświetlaczu w dowolnym momencie, należy nacisnąć krótko włącznik. Ostatni wynik pomiaru zostanie zapisany i będzie widoczny w polu wyniku poprzedniego pomiaru.
Automatyczny zapis pomiaru - Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie zapisze aktualny wynik pomiaru.
Historia pomiarów - Naciśnięcie przycisku strzałka w prawo, aby wejść w tryb historii, czyli wyświetlić zestaw dziesięciu poprzednich pomiarów. Aby przełączyć pomiarowy zapisany pomiarami, należy użyć przycisku strzałka w lewo i przycisku strzałka w prawo. Numer pomiaru będzie widoczny u góry ekranu, a zapisany wynik w polu aktualnego pomiaru. Krótkie naciśnięcie przycisku funkcyjnego lub przesunięcie rolki pomiarowej, powoduje wyjście z trybu historii pomiarów i powrót do trybu pomiaru.

Tryb pomiaru - Naciśnięcie przycisku strzałka w lewo, aby wybrać tryb pomiaru: a - dotyczy sytuacji, w której po lewej / prawej stronie odcinka pomiarowego nie ma przeszkód, gdzie pomiar stanowi rzeczywista drogę przemieszczenia rolki pomiarowej, b - przeszkoda po lewej / prawej stronie, w tym trybie długość obudowy urządzenia jest uwzględniana automatycznie w wyniku pomiaru, c - przeszkoda znajduje się po lewej stronie, len tryb automatycznie uwzględnia 1/2 długości obudowy urządzenia, d - przeszkoda znajduje się po prawej stronie, len tryb automatycznie uwzględnia 1/2 długości obudowy urządzenia; e - ten tryb mierzy obwód obiektu cylindrycznego i automatycznie oblicza jego średnicę R.
Tryb ustawień - Wyłączyć urządzenie. Naciśnięcie i przytrzymanie włącznika przez 5 sekund. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego aby przełączyć pomiędzy pozycjami ustawień. Po zakończeniu ustawień, naciśnięcie przycisku funkcyjnego aby zapisać zmiany i wyjść z trybu ustawień. Urządzenie powróci do trybu pomiarów.
Jednostka pomiaru - Wejść w tryb ustawień. Pozycja BOOT pozwala na zmianę jednostki pomiaru. Naciśnięcie przycisku strzałka w prawo lub przycisku strzałka w lewo, aby wybrać jednostkę: centymetry (cm), cale (in) lub stopy (ft). Po wybraniu jednostki, jej symbol będzie widoczny na wyświetlaczu. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego aby zatwierdzić wybór.

Dokładność pomiaru - Wejść w tryb ustawień. Pozycja ACC pozwala na zmianę procentową dokładności pomiaru. Domyślnie wartość dokładności wynosi 100%. Za pomocą przycisku strzałka w prawo lub przycisku strzałka w lewo można zwiększać lub zmniejszać wartość dokładności o każde 0,1%. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego aby zatwierdzić wybór.
Brzęczyk - Wejść w tryb ustawień. Pozycja SPE pozwala na włączenie lub wyłączenie brzęczka - sygnału dźwiękowego. Za pomocą przycisku strzałka w prawo lub przycisku strzałka w lewo można włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) brzęczyk. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego aby zatwierdzić wybór.
Podświetlenie ekranu - Wejść w tryb ustawień. Pozycja LIC pozwala na ustawienie czasu przez jaki ekran zostanie podświetlony po wykonaniu pomiaru: 30, 45, 60, 90 lub 120 sekund. Domyślnie czas podświetlenia wynosi 45 sekund. Za pomocą przycisku strzałka w prawo lub przycisku strzałka w lewo wybrać pożądaną wartość. Naciśnięcie przycisku funkcyjnego aby zatwierdzić wybór.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE PRODUKTU
Produkt po skończonej pracy należy przetrzeć miękką suchą tkaniną z ewentualnych zanieczyszczeń powstałych podczas pracy. Nie należy produkta zanurzać w wodzie. Produkt przechowywać w miejscu suchym i zacienionym, zapewniającym dobrą wentylację. Miejsce przechowywania powinno być niedostępne dla dzieci i osób nieupoważnionych do obsługi urządzenia. Produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami, w celu utylizacji należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania odpadów. Urządzenia nie przechowywać w pojemnikach z innymi narzędziami, aby nie było narażone na uderzenia podczas transportu.

- EN**
- current measurement result
 - diameter result R=
 - measurement mode symbol
 - battery indicator
 - buzzer indicator
 - result of the previous measurement
 - USB-C charging port
 - unit symbol
 - right arrow button
 - power switch / function button
 - measuring roll
 - buzzer indicator
 - left arrow button

PRODUCT CHARACTERISTICS
This electronic arc measure is designed to measure straight lines, curves, and arcs. It features a rotating roller and an electronic measuring system. Before using the device, please read the entire instruction manual and follow all instructions.
Attention! The product is not a measuring instrument within the meaning of the „Measurements Law”.

TECHNICAL DATA
Catalog number: YT-70991
Measurement range: 0 - 99,9 m
Measurement accuracy: ±0,5%
Nominal voltage: 3,7 V DC
Power battery: 3,7 V 200 mAh Li-Po
Input voltage: 5 V DC
Operating unit: cm / in / ft
Operating temperature: 0°C + 40°C
Storage temperature: -10°C + 50°C
Dimensions: Ø53 x 15 mm
Weight: 35 g

GENERAL SAFETY RECOMMENDATIONS
Do not disassemble the device yourself. Do not modify the device. Read the entire instruction manual and safety precautions before use. Improper use may result in damage to the device or inaccurate measurement results. Do not use in a flammable or explosive environment. Do not use the device in an environment where the ambient temperature exceeds the operating range. If stored outside the operating range, allow the device to reach the operating temperature before use. Do not immerse the product in water or any other liquid. Do not place the device with other tools in a toolbox. Impacts may damage the product. Do not store the product at temperatures above 50°C - this may damage the LCD display.
Battery Charging Safety Instructions - Li-Po (lithium-polymer) batteries do not exhibit the so-called „memory effect”, allowing them to be re-charged at any time. However, it is recommended to discharge the battery during normal operation and then charge it to full capacity. If the nature of the operation makes this treatment impossible every time, it should be done at least every few or dozen cycles. Under no circumstances should batteries be discharged by shorting the electrodes, as this causes irreversible damage! Also, do not check the battery's charge status by shorting the electrodes and checking for sparks.
Battery use - To extend the battery's lifespan, ensure proper storage conditions. The battery can withstand approximately 500 charge-discharge cycles. The battery should be stored within a temperature range of 0 to 30 degrees Celsius, with a relative humidity of 50%. To store the product with a battery for an extended period, charge it to approximately 70% capacity. For longer storage, periodically charge the battery once a year. Do not over-discharge the battery, as this will shorten its lifespan and may cause irreversible damage. During storage, the battery will gradually discharge due to leakage. The self-discharge process depends on the storage temperature; the higher the temperature, the faster the discharge. Improper storage of batteries may result in electrolyte leakage. In the event of a leak, contain the leak with a neutralizing agent. If the electrolyte comes into contact with eyes, rinse thoroughly with water and seek immediate medical attention. Do not use the product with a damaged battery. When the battery is completely worn out, it should be taken to a specialist waste disposal facility.
Battery Transport - Lithium-polymer batteries are legally considered hazardous materials. The user of the product must follow the correct handling and transport procedures for these batteries themselves, by road. No additional requirements are required. If transport is outsourced to third parties (e.g., by courier), the regulations governing the transport of hazardous materials must be followed. Before shipping, please consult a qualified person. Transporting damaged batteries is prohibited. National regulations regarding the transport of hazardous materials must also be observed.

SERVICE
Turning the device on and off - Press the power button to turn on the device. The display will illuminate and the indicator light will turn on. The device will enter measurement mode.
Press and hold the power button for approximately 5 seconds to turn off the device. The display will dim and the indicator light will turn off. If the device is not used for approximately 3 minutes, it will automatically turn off. This function helps conserve battery power in the battery data table.
Charging the Battery - Before using the product should be charged using the included USB-C cable. Connect the cable plug to the device's socket, then connect the other end to the wall charger, which should then be plugged into a power outlet. While charging, the device's display will show a charging battery symbol, and the indicator light will flash. The approximate charge level of the built-in battery can be assessed by the indicator light on the display - the fuller the indicator light, the higher the charge level. A completely full indicator light indicates that the battery is fully charged. When charging is complete, the indicator light will glow steadily. Once the battery is charged, first unplug the charger from the wall outlet, and then disconnect the charging cable from the device. Leaving the device with a fully charged battery connected to the charger may damage the battery or even cause a fire. The product is now ready for use.
Note Any USB port compatible with the included cable plug can be used for charging, provided it provides current within the parameters given in the technical data table.

Taking a measurement - Keep the measuring roller in contact with the object being measured and move it along the distance being measured. The screen will display the measured distance in real time. The indicator light flashes during the measurement. When the measurement is stopped, the indicator light remains lit. When the roller stops rotating, the current measurement will be stored for 30 seconds. The measurement will then be reset to zero, and the previous reading will be visible in the previous reading result field. You can take another measurement. To reset the display at any time, briefly press the power button. The latest measurement result will be saved and visible in the previous reading result field.
Automatic measurement saving - If no operation is performed within 30 seconds, the device will automatically save the current measurement result.
Measurement History - Press the right arrow button to enter history mode, which displays a set of ten previous measurements. To switch between saved measurements, use the left and right arrow buttons. The measurement number will be displayed at the top of the screen, and the saved result will appear in the current measurement field. Briefly pressing the function button or sliding the measuring roller will exit measurement history mode and return to measurement mode.
Measurement mode - Press the left arrow button to select the measurement mode: a - applies to the situation in which there are no obstacles on the left and right sides of the measuring section, where the measuring roller, b - obstacle on the left and right sides, in this mode the length of the device housing is automatically taken into account in the measurement result, c - the obstacle is on the left side, this mode automatically takes into account 1/2 of the length of the device housing, d - the obstacle is on the right side, this mode automatically takes into account 1/2 of the length of the device housing, e - this mode measures the circumference of a cylindrical object and automatically calculates its diameter R.
Settings Mode - Turn the device off. Press and hold the power button for 5 seconds. Press the function button to toggle between settings. After completing the settings, press the function button to save the changes and exit the settings mode. The device will return to measurement mode.
Unit of measurement - Enter the settings mode. The BOOT item allows you to change the unit of measurement. Press the right or left arrow button to select the unit: centimeters (cm), inches (in), or feet (ft). Once the unit is selected, its symbol will be visible on the display. Press the function button to confirm your selection.
Measurement Accuracy - Enter settings mode. The ACC item allows you to change the measurement accuracy percentage. The default accuracy value is 100%. Use the right arrow button or left arrow button to increase or decrease the accuracy value by 0,1% increments. Press the function button to confirm your selection.
Buzzer - Enter settings mode. The SPE item allows you to turn the buzzer on or off. Use the right arrow button or the left arrow button to turn the buzzer on (ON) or off (OFF). Press the function button to confirm your selection.
Screen Backlight - Enter settings mode. The LIC item allows you to set the length of time the screen will remain backlit after a measurement: 30, 45, 60, 90, or 120 seconds. The default backlight time is 45 seconds. Use the right or left arrow buttons to select the desired value. Press the function button to confirm your selection.

EN
seconds. The measurement will then be reset to zero, and the previous reading will be visible in the previous reading result field. You can take another measurement. To reset the display at any time, briefly press the power button. The latest measurement result will be saved and visible in the previous reading result field.
Automatic measurement saving - If no operation is performed within 30 seconds, the device will automatically save the current measurement result.
Measurement History - Press the right arrow button to enter history mode, which displays a set of ten previous measurements. To switch between saved measurements, use the left and right arrow buttons. The measurement number will be displayed at the top of the screen, and the saved result will appear in the current measurement field. Briefly pressing the function button or sliding the measuring roller will exit measurement history mode and return to measurement mode.
Measurement mode - Press the left arrow button to select the measurement mode: a - applies to the situation in which there are no obstacles on the left and right sides of the measuring section, where the measuring roller, b - obstacle on the left and right sides, in this mode the length of the device housing is automatically taken into account in the measurement result, c - the obstacle is on the left side, this mode automatically takes into account 1/2 of the length of the device housing, d - the obstacle is on the right side, this mode automatically takes into account 1/2 of the length of the device housing, e - this mode measures the circumference of a cylindrical object and automatically calculates its diameter R.
Settings Mode - Turn the device off. Press and hold the power button for 5 seconds. Press the function button to toggle between settings. After completing the settings, press the function button to save the changes and exit the settings mode. The device will return to measurement mode.
Unit of measurement - Enter the settings mode. The BOOT item allows you to change the unit of measurement. Press the right or left arrow button to select the unit: centimeters (cm), inches (in), or feet (ft). Once the unit is selected, its symbol will be visible on the display. Press the function button to confirm your selection.
Measurement Accuracy - Enter settings mode. The ACC item allows you to change the measurement accuracy percentage. The default accuracy value is 100%. Use the right arrow button or left arrow button to increase or decrease the accuracy value by 0,1% increments. Press the function button to confirm your selection.
Buzzer - Enter settings mode. The SPE item allows you to turn the buzzer on or off. Use the right arrow button or the left arrow button to turn the buzzer on (ON) or off (OFF). Press the function button to confirm your selection.
Screen Backlight - Enter settings mode. The LIC item allows you to set the length of time the screen will remain backlit after a measurement: 30, 45, 60, 90, or 120 seconds. The default backlight time is 45 seconds. Use the right or left arrow buttons to select the desired value. Press the function button to confirm your selection.

PRODUCT MAINTENANCE AND STORAGE
After use, wipe the product with a soft, dry cloth to remove any dirt that may have accumulated during use. Do not immerse the product in water. Store the product in a dry, shaded, and well-ventilated place. The storage location should be out of the reach of children and anyone unauthorised to operate the device. This product should not be disposed of with other waste; for disposal, follow local waste disposal regulations. Do not store the device in containers with other tools to avoid impact during transport.

- DE**
- Aktuelles Messergebnis
 - Durchmesser Ergebnis R=
 - Messmodus/symbol
 - Batterieanzeige
 - Summenanzeige
 - Ergebnis der vorherigen Messung
 - USB-C-Ladeanschluss
 - Einheitszeichen
 - Pfeilsteil nach rechts
 - Netzschalter / Funktionstaste
 - Messrolle
 - Kontrollleuchte
 - Pfeilsteil nach links

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Dieses elektronische Bogenmessgerät dient zur Messung von Geraden, Kurven und Bögen. Es verfügt über eine Drehwalze und ein elektronisches Messsystem. Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die gesamte Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.
Hinweis! Bei dem Produkt handelt es sich nicht um ein Messgerät im Sinne des „Messgesetzes”.

TECHNISCHE DATEN
Katalognummer: YT-70991
Messbereich: 0 - 99,9 m
Messgenauigkeit: ±0,5%
Nennspannung: 3,7 V DC
Leistungsakku: 3,7 V 200 mAh Li-Po
Eingangsspannung: 5 V DC
Maßeinheit: cm / in / ft
Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C
Lagertemperatur: -10°C bis +50°C
Abmessungen: Ø53 x 15 mm
Gewicht: 35 g

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Lesen Sie vor Gebrauch die gesamte Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder zu ungenauen Messergebnissen führen. Verwenden Sie das Gerät nicht in brennbaren oder explosionsgefährdeten Bereichen. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, deren Temperatur den Betriebstemperaturbereich überschreitet. Wenn das Gerät außerhalb des Betriebstemperaturbereichs gelagert wird, lassen Sie es vor Gebrauch die Betriebstemperatur erreichen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Werkzeugen in einem Werkzeugkasten auf. Stöße können das Produkt beschädigen. Lagern Sie das Produkt nicht bei Temperaturen über 50°C - dies kann das LCD-Display beschädigen.
Sicherheitshinweise zum Laden von Akkus - LiPo-Akkus (Lithium-Polymer-Akkus) weisen keinen Memory-Effekt auf und können daher jederzeit wieder aufgeladen werden. Es wird jedoch empfohlen, den Akku im normalen Betrieb zu entladen und anschließend vollständig aufzuladen. Ist dies aufgrund der Betriebsweise nicht jedes Mal möglich, sollte der Ladeprozess mindestens alle paar Ladezyklen durchgeführt werden. Akkus dürfen unter keinen Umständen durch Kurzschlüsse der Elektroden entladen werden. Eine vollständige Entladung der Batterie muss fachgerecht entsorgt werden.
Batterielagerung - Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, achten Sie auf korrekte Lagerbedingungen. Die Batterie hält ca. 500 Lade-Entlade-Zyklen stand. Lagern Sie die Batterie bei einer Temperatur zwischen 0 und 30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%. Laden Sie die Batterie für eine längere Lagerung des Produkts auf ca. 70% ihrer Kapazität auf. Laden Sie die Batterie bei längerer Lagerung einmal jährlich auf. Vermeiden Sie eine Tiefentladung, da dies die Lebensdauer verkürzt und zu irreversiblen Schäden führt. Während der Lagerung entlädt sich die Batterie durch Selbstentladung allmählich. Die Selbstentladung ist temperaturabhängig. Je höher die Temperatur, desto schneller die Entladung. Unsachgemäße Lagerung kann zum Austreten von Elektrolyt führen. Im Falle eines Austritts neutralisieren Sie den austretenden Elektrolyt. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie das Produkt nicht mit einer beschädigten Batterie. Eine vollständige Entladung der Batterie muss fachgerecht entsorgt werden.
Batterietransport - Lithium-Polymer-Akkus gelten rechtlich als Gefahrgut. Der Benutzer des Produkts kann das Gerät mit dem Akku oder die Akku selbst auf der Straße transportieren. Es gelten keine weiteren Anforderungen. Wird der Transport an Dritte (z. B. per Kurier) vergeben, sind die Gefahrgutvorschriften zu beachten. Bitte konsultieren Sie vor dem Versand eine sachkundige Person. Der Transport beschädigter Akkus ist verboten. Es sind auch die nationalen Gefahrgutvorschriften zu beachten.

SERVICE
Ein- und Ausschalten des Geräts - Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Das Display leuchtet auf und die Kontrollleuchte schaltet sich ein. Das Gerät wechselt in den Messmodus. Halten Sie den Ein-/Ausschalter etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Display wird in den Betriebsmodus zurückgesetzt und das Gerät geht in 3 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus. Diese Funktion hilft, Akkuleistung zu sparen.
Akku laden - Vor der ersten Verwendung sollte das Produkt mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufgeladen werden. Verbinden Sie den Stecker des Kabels mit der Buchse des Geräts und das andere Ende mit dem Netzteil, das wiederum an eine Steckdose angeschlossen sein sollte. Während des Ladevorgangs zeigt das Display des Geräts ein Ladestromsymbol an, und die Kontrollleuchte blinkt. Der ungefähre Ladestands des Akkus lässt sich an der Kontrollleuchte ablesen - je voller die Leuchte, desto höher der Ladestand. Eine vollständig leuchtende Kontrollleuchte bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist. Sobald der Ladeprozess abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. Sobald der Akku vollständig geladen ist, ziehen Sie zuerst das Netzteil aus der Steckdose und trennen Sie dann das Ladekabel vom Gerät. Wenn das Gerät mit einem vollständig geladenen Akku am Netzteil angeschlossen bleibt, kann dies den Akku beschädigen oder sogar einen Brand verursachen. Das Produkt ist nun einsatzbereit.
Hinweis! Zum Laden kann jeder USB-Anschluss verwendet werden, der mit dem mitgelieferten Kabelstecker kompatibel ist, vorausgesetzt, er liefert eine Stromstärke innerhalb der in der Tabelle der technischen Daten angegebenen Parameter.

Messung durchführen - Halten Sie die Messwalze an das zu messende Objekt und bewegen Sie sie entlang der zu messenden Strecke. Die gemessene Strecke wird in Echtzeit auf dem Display angezeigt. Die Kontrollleuchte blinkt während der Messung. Nach dem Beenden der Messung leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. Sobald die Walze zum Stillstand kommt, wird der aktuelle Messwert für 30 Sekunden gespeichert. Anschließend wird die Messung auf null zurückgesetzt, und der vorherige Messwert wird im Feld „Vorheriges Messwert“ angezeigt. Sie können nun eine weitere Messung durchführen. Um die Anzeige jederzeit zurückzusetzen, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste. Das letzte Messergebnis wird automatisch in die Tabelle der Messergebnisse eingetragen.
Automatische Messwertersparung - Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt, speichert das Gerät automatisch das aktuelle Messergebnis.
Messverlauf - Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um in den Verlaufsmodus zu gelangen. Hier werden die zehn vorherigen Messungen angezeigt. Mit den Pfeiltasten nach links und rechts können Sie zwischen den gespeicherten Messungen wechseln. Die Messnummer wird oben auf dem Bildschirm angezeigt, und das gespeicherte Ergebnis erscheint im Feld für die aktuelle Messung. Durch kurzes Drücken der Funktionstaste oder durch Verschieben des Messrads verlassen Sie den Messverlaufsmodus und kehren zum Messmodus zurück.
Messmodus - Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um den Messmodus auszuwählen: a - gilt für Situationen, in denen sich links und rechts des Messbereichs keine Hindernisse befinden; die Messung entspricht der tatsächlichen Rollbahn der Messwalze; b - Hindernisse links und rechts; in diesem Modus wird die Länge des Gerätegehäuses automatisch in das Messergebnis einbezogen; c - Hindernis links; in diesem Modus wird automatisch die Hälfte der Länge des Gerätegehäuses berücksichtigt; d - Hindernis rechts; in diesem Modus wird automatisch die Hälfte der Länge des Gerätegehäuses berücksichtigt; e - dieser Modus misst den Umfang eines zylindrischen Objekts und berechnet automatisch dessen Durchmesser R.

LV

VISPĀRĪGĀI DROŠĪBAS IETEIKUMI
Nepārietiet ierīci pār Nepārveidotiet ierīci. Pirms lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju un drošības norādījumus. Nepareiza lietošana var sabojāt ierīci vai izlikt neprecīzus mērījumu rezultātus. Neļietojiet viedt izmērsošā vai sprādzienbīstamā vidē. Neļietojiet ierīci vār, kaprktārģās vides temperatūrā pārsniedz darba diapazonu. Ja ierīce tiek glabāta ārpus darba diapazona, pirms lietošanas ļaujiet tai sasniegt darba temperatūru. Neiegmredmāiet ierīci ūdenī vai citā šķīdumā. Neļietojiet ierīci kopā ar citiem instrumentiem instrumentu kastē. Triecieni var sabojāt ierīci. Neglabājiet ierīci temperatūrā virs 50°C - tas var sabojāt LCD displeju.

Akumulatūra uzlādēšana drošības norādījumi - Li-Po (litijs polimēru) akumulatorem nepiemīt tā sauktais „atmains efekts“, kas ļauj tās uzlādēt jebkurā laikā. Tomēr ietecams akumulatūru uzlādēt normālas darbības laikā un pēc tam uzlādēt līdz pilnai ietilpībai. Ja darbības raksturs padara so apstādīs nepieciešamā katru reizi, tas jāievē vīzmas ir pēc dažām vai divpadsmit minūtēm. Nekādā gadījumā akumulatūru nedrīkst uzlādēt. Izsavienojot elektrodus, jo tas rada neatgriezeniskus bojājumus! Ļaap nepārbaudiet akumulatūru uzlādēšanas stāvokli. Izsavienojot elektrodus un pārbaudot, vai nav cirkulējoša.
Akumulatūra uzglabāšana - lai pagarinātu akumulatūra kalpošanos laiku, nodrošiniet atbilstošus uzglabāšanas apstākļus. Akumulators var izturēt aptuveni 500 uzlādes un izlādes ciklus. Akumulators jāuzglabā temperatūrā no 0 līdz 30 grādiem pēc Celsija, un relatīvais mitrums ir 50%. Lai ilgstoši uzglabātu produkt ar akumulatūru, uzlādējiet to līdz aptuveni 70% ietilpībai. Ilgāku uzglabāšanai periodiski uzlādējiet akumulatūru reizi gadā. Nepārārdietiet akumulatūru, jo tas saīsina tā kalpošanos laiku un var izlikt neatgriezeniskus bojājumus. Uzglabāšanas laikā akumulators pakāpeniski izlādējas nepūlēs dēļ. Pasīzīdēs process ir atkarīgs no uzglabāšanas temperatūras; jo augstāka temperatūra, jo ātrāka izlāde. Nepareiza akumulatūra uzglabāšana var izraisīt elektrolīta noplūdi. Noplūdes gadījumā ierobežojiet nepilnīgi ar netraizējošiem līdzekļi. Ja elektrolīts nokūst as, rūpīgi izskalojiet ar ūdeni un nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Neļietojiet produkt ar bojātu akumulatūru. Kad akumulators ir pilnībā nolādēts, tas jānogādā specializētā aktīvmu savākšanas punktā.
Akumulatūra pārvaidsāna - litijs polimēru akumulatūru jūrdrīkst izskatīt par bīstamiem materiāliem. Produktu lietotājs var pārvaidsēt ierīci kopā ar savukārtu vai pašus akumulatorus pa autoceļiem. Nav papildu prasību. Ja pārvaidsāšana tiek uzliedta trešajām personām (piemēram, ar kurjeru), jāievēro noteikumi, kas reglamēnto bīstamo materiālu pārvaidsāšanu. Pirms nosūtīšanas, lūdz, konsultēties ar kvalificētu personu. Bojātu akumulatūru pārvaidsāšana ir aizliegta. Jāievēro arī valsts noteikumi par bīstamo materiālu pārvaidsāšanu.

PAKALPOJUMS

Ierīces izgatēšana un izslēgšana - nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Displejs izgaismosies un ieslēgsies indikators. Ierīce pārslēgsies mēršanas režīmā.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Displejs aptumšosies un indikators izslēgsies. Ja ierīce mēri izmantota aptuveni 3 minūtes, tā automātiski izslēgsies.
Akumulatūra uzlādēšana - litijs polimēru akumulatūru jūrdrīkst izskatīt par bīstamiem materiāliem. Produktu lietotājs var pārvaidsēt ierīci kopā ar savukārtu vai pašus akumulatorus pa autoceļiem. Nav papildu prasību. Ja pārvaidsāšana tiek uzliedta trešajām personām (piemēram, ar kurjeru), jāievēro noteikumi, kas reglamēnto bīstamo materiālu pārvaidsāšanu. Pirms nosūtīšanas, lūdz, konsultēties ar kvalificētu personu. Bojātu akumulatūru pārvaidsāšana ir aizliegta. Jāievēro arī valsts noteikumi par bīstamo materiālu pārvaidsāšanu.

PAKALPOJUMS
Ierīces izgatēšana un izslēgšana - nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Displejs izgaismosies un ieslēgsies indikators. Ierīce pārslēgsies mēršanas režīmā.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Displejs aptumšosies un indikators izslēgsies. Ja ierīce mēri izmantota aptuveni 3 minūtes, tā automātiski izslēgsies.
Akumulatūra uzlādēšana - litijs polimēru akumulatūru jūrdrīkst izskatīt par bīstamiem materiāliem. Produktu lietotājs var pārvaidsēt ierīci kopā ar savukārtu vai pašus akumulatorus pa autoceļiem. Nav papildu prasību. Ja pārvaidsāšana tiek uzliedta trešajām personām (piemēram, ar kurjeru), jāievēro noteikumi, kas reglamēnto bīstamo materiālu pārvaidsāšanu. Pirms nosūtīšanas, lūdz, konsultēties ar kvalificētu personu. Bojātu akumulatūru pārvaidsāšana ir aizliegta. Jāievēro arī valsts noteikumi par bīstamo materiālu pārvaidsāšanu.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.
Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

Mērījumu vēsture - nospiediet labo butlņu pogu, lai atvērtu vēstures režīmu, kurā tiek parādīts desmit iepriekšējo mērījumu kopums. Lai pārslēgtos starp saglabātajiem mērījumiem, izmantojiet kreiso un labo butlņu pogu. Mērījuma numurs tiks parādīts ekrānā augšējās daļes kreisajā pusē.
Mērījuma veikšana - turiet mērīšanas veltņi saskārt ar mērāmo objektu un ievietojiet to par mērāmo atvērtni. Ekrānā reālā laikā parādīs izmērītais atlāums. Mērījuma laikā mēro indikators lampina. Kad mērīšana ir apturēta, indikatora lampina paliek dzeltenā. Kad veltņis pārstāj griezties, pašreizējais mērījums tiks saglabāts 30 sekundēs. Pēc tam mērījums tiks atiestatīts uz nulles, un iepriekšējais rādījums būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā. Varat veikt nākamo mērījumu. Lai jebkurā laikā atiestatītu displeju, ņī nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Jaunākais mērījumu rezultāts tiks saglabāts un būs redzams iepriekšējā rādījuma rezultātā laikā.

Automātskā mērījumu saglabāšana - ja 30 sekundu laikā netiek veikta nekāda darbība , ierīce automātski saglabās pašreizējo mērījumu rezultātu.

CZ

dozřovad pøedpřis upravující jehodnotit bezpeçnostnû materiálu. Pøed pøepřavou se poradte s kvalifikovanou osobou. Pøepřava poškozených baterií je zakázána. Je nutné dozřovad také nãrodnû pøedpřis týkající se pøepřavy bezpeçnostnû materiálu.

SERVIS

Zapnutí a vypnutí zařizení - Stisknutím tlačítka napájení zařizení zapnãte. Displej se rozsvítí a kontrolka žes rozsvítí. Zařizení je podãto do režimu mãření. Stisknãte a podrãte tlačítko napájení po dobu pøibližnã 5 sekund po vypnutí zařizení. Displej se ztlumí a kontrolka žesne. Pokud zařizení není pouãzováno po dobu pøibližnã 3 minut, automaticky se vypne. Tãto funkce pomãhã seřadit energii baterie.

Nabíjení baterie - Před pouãitím je třeba výrobek nabít pomocí dodanãho kabelu USB-C. Zapojte zãstrãku kabelu do zásuvky zařizení a potom drãh konek do nabíjeãky, kterou je nasãdãnã tãba za-pojit do elektrické zásuvky. Bãhem nabíjení se na displeji zařizení zobrazí symbol nabíjení baterie a kontrolka bude blikat. Pøibližnã úroveň nabití nastavãnãe baterie lze posoudit podle kontrolky na displeji - čím pøíjnã kontrolka svítí, tím vyãší je úroveň nabití. Zeolã pøíjnã kontrolka znamená, ãe baterie je plnã nabíãta. Po dokonãení nabíjení bude kontrolka svãtít nepřetrãitã. Jakmile je baterie nabíãta, nejprve odpojte nabíjeãku ze zásuvky a potom odpojte nabíjeãku od zařizení. Ponechãní zařizení s plnã nabíãou baterie pøipøojeno k nabíjeãce mûže poškodit baterii nebo dokonce zpøisobit poãar. Výrobek je nyní pøipøaven k pouãití.

Poznamãkã K nabíjení lze pouãitã jakýkoliv USB port kompatibilní s dodanãm kabelem, za pøedpokladu, ãe poskytuje prãdový vstup v rámci parametø uvedených v tabulce s technickými údaji.

Provedení mãření - Drãte mãřicí vãlecek v kontaktu s mãřným objektem a pohybujte jím po mãřnã vyznaãenou. Na obrazovce se bude v reálnãem ãase zobrazovat namãřenã vyznaãenou. Bãhem mãření kontrolka blikã. Po zastavení mãření kontrolka svítí. Jakmile se vãlece pøestane otããet, aktuální mãření se uloãí na 30 sekund. Mãření se potom vypnuje a pøedãnã namãřenã hodnota se zobrazí v poli s výsledkem pøedãhoãího mãření. Mûãete provnãt další mãření. Chcete-li displej kdykoliv vymazat, krãtãe stisknãte tlačítko napájení. Poslední výsledk mãření se uloãí z obrazovky se poli s výsledkem pøedãhoãího mãření.

Automatická uklãdání mãření - Pokud do 30 sekund neprovedete ããhovou operaci , zařizení automaticky uloãí aktuální výsledk mãření.

Historie mãření - Stisknutím tlačítka se sípkou vpravo pøejãete do režimu historie, který zobrazuje sadu deseti pøedãhoãích mãření. Mezi uložnými mãřeními mûãete pøepínat pomocí tlačítka se sípkou vlevo vpravo. Císlo mãření se zobrazí v horní částì obrazovky a uložný výsledek se objeví v poli aktuálního mãření. Krãtým stisknutím funkãního tlačítka nebo posunutím mãřicího vãleãku ukonãíte režim historie mãření a vrãíte se do režimu mãření.

Režim mãření - Stisknutím tlačítka se sípkou vlevo vyberte režim mãření: a - platí pro situaci, kdy se na levãe vprave stranã mãřicí seãce nenachãzejí ããdnã pøekážky, kãe se mãřnã hodnota rovnã skuteãnãe ããdnã odzvaolání mãřicího vãleã; b - pøekážka na levã vpravo stranã, v tomto režimu se dãlka pouãznã zařizení automaticky zohlednuje ve výsledku mãření; c - pøekážka se nachãzí na levã stranã, tento režim automaticky zohlednuje 1/2 dãlky pouãznã zařizení; d - pøekážka se nachãzí na pravã stranã, tento režim automaticky zohlednuje 1/2 dãlky pouãznã zařizení; e - tento režim mãří obvod vãleãového objektu a automaticky vypoãítã jeho průmãr R=

Režim nastavení - Vypnãte zařizení. Stisknãte a podrãte tlačítko napájení po dobu 5 sekund. Stisknutím funkãního tlačítka pøejãnete mezi nastaveními. Po dokonãení nastavení stisknãte funkãní tlačítko pro uložení zmãnã a ukonãení režimu nastavení. Zařizení se vrãí do režimu mãření.

Jednotka mãření - Vstupu do **režimu nastavení**. Poloãka BOOT umõňuje zmãnit jednotku mãření. Stisknutím tlačítka se sípkou vpravo nebo dolevã vyberte jednotku: centimetry (cm), palec (in) nebo stop (ft). Po vybãru jednotky se na displeji zobrazí její symbol. Stisknutím funkãního tlačítka potvãrdíte vybãr.

Pøesnost mãření - Vstupu do **režimu nastavení**. Poloãka ACC umõňuje zmãnit procentuální pøesnost mãření. Východí hodnota pøesnosti je 100%. Pomocí tlačítka se sípkou vpravo vlevo mûãete vãlece vpravo vybrãt mãřnã jednotku nebo sníãit v kroãích po 0,1%. Stisknutím funkãního tlačítka potvãrdíte vybãr.

Buzãák - Vstupu do **režimu nastavení**. Poloãka SPE umõňuje zapnout nebo vypnout buzãák. Pomocí tlačítka se sípkou vpravo nebo vlevo buzãák zapnete (ON) nebo vypnete (OFF). Stisknutím funkãního tlačítka potvãrdíte vybãr.

Podsvícení obrazovky - Vstupu do **režimu nastavení**. Poloãka LIG umõňuje nastavit dobu, po kterou bude obrazovka po mãření podsvícena: 30, 45, 60, 90 nebo 120 sekund. Východí doba podsvícení je 45 sekund. Pomocí tlačítka se sípkou vpravo vlevo vyberte požadovanou hodnotu. Stisknutím funkãního tlačítka potvãrdíte vybãr.

UDRãBA A SKLADOVÁNÍ VÝROBKU
Po pouãití oãetøe výrobek mëkkým, suchým hadrãkem, abyste odstrãníli veãkerã neãistoty, které se mohou tãhãe povãznãt namãřnãmi. Nepouãejte výrobek do vody. Skladujte výrobek na suchém, slãnãm a suchãm mûãstãm. Místo skladování by mãlo byt mimo dosah dãti a osob nepøãrãnãých k obsluãe zařizení. Tento výrobek by nemãl byt likvidován s jiným odpadem; při likvidãci dozřovadã místní pøedpřis pro likvidãci odpadu. Neskldujte zařizení v nádobãch s jiným náãradím, abyãte zabránili nárazu bãhem pøevãzy.

1. aktuální výsledek mãření	8. symbol jednotky
2. výsledek průmãru R=	9. tlačítko se sípkou vpravo
3. výsledek režimu mãření	10. ikonový / funkãní tlačítko
4. aktuální mãřicí	11. mãřicí vãlecek
5. indikãtor buzããky	12. kontrolka
6. výsledek pøedãhoãícího mãření	13. tlačítko se sípkou dolevã
7. nabíjecí port USB-C	

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Tento elektronický obãobek je urãený na mãření pøímých ãar, krãivkã a oblouãku. Je vybavený otãivým vãleãkem a elektronickým mãřicím systãmem. Před pouãitím zařizení si pøeãtãte celý návod na obsluãu a doãrãžujte vãetky pokyny.

Poznamãkã Výrobek není je meradlom v zmysle „zákona o mãřeniach“.

